

项目综合 - 任务 #3943

桂林信通科技有限公司 【贵州都匀】薛智垚

2021-08-11 09:11 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2021-08-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时

描述			
收货地址:	甲方指定地址		
收货人:		电话:	
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			

清单

序号	产品	规格型号	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-A6 T300	台	1
2	OMARA-智慧机房平台软件 V1.0	OM-CMP-20	套	1
3	触摸屏环屏	OM-ACC-A100	个	1
4	报警主机	OM-B5	台	1
5	声光报警器	OM-D2	个	1
6	三相电量仪	OM-ACM-A601	套	1
7	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	个	3
8	配电监测	OM-ACM-A601	套	6
	UPS监测		套	2

9				
10	蓄电池监测	OM-BOD-1000/OM-BOD-600	套	8
11	精密空调监测		套	2
12	温度元件传感器	OM-TH-S801	个	8
13	烟感探测器	OM-ACC-A101	个	8
14	区域漏水监测		套	2
15	232转TCP/IP通讯转换器	/OM-ACC-A109	台	2
16	485转TCP/IP通讯转换器	/OM-ACC-A108	台	1
17	16路开关量模块	OM-ACC-A104	个	2
18	集中端	OM-CMP-10	套	1

历史记录

#1 - 2021-08-11 09:13 - 薛智垚

- 描述已更新。

收货地址：广西桂林市七星区六合路98号

收货单位：桂林信通科技有限公司

收货人：杨雪莲 18607735476

#2 - 2021-08-11 09:48 - 薛智垚

蓄电池监测每1套包含：32个蓄电池内阻检测器、1个蓄电池内阻检测模块

#3 - 2021-08-13 14:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

- %完成从0变更为10

黄正梁 负责该项目的指导调试，请知悉！

#4 - 2021-08-26 10:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#5 - 2022-03-26 10:28 - 黄正梁

- 文件Hipulse U通信协议V150.pdf 已添加

- 文件PEX3 DX 【PEX3及以前】.zip 已添加

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从10 变更为30

#6 - 2022-05-26 18:48 - 黄正梁

- % 完成从30 变更为90

短信报警模块未调试，其他已调试完成

电池小模块有一个无法采集数据，建议返修

#7 - 2022-06-27 17:30 - 黄正梁

已更换小模块，并修改了地址，剩余短信报警模块尚未调试，请知悉！

#8 - 2022-08-05 15:30 - 陆志毅

短信模块已经调试完成

#9 - 2022-08-10 08:55 - 陆志毅

配合现场验收工作

#10 - 2022-08-15 14:39 - 黄正梁

1、短信报警短信发不出问题

2、空调轮巡开关机报警问题（集中平台）

以上问题已解决

#11 - 2022-10-27 18:08 - 黄正梁

- 描述已更新。

客户反馈平台，输入账号密码登录进入不了主页，原因是客户服务器C盘已满，没预留对应缓存导致

问题已经解决

#12 - 2023-01-10 18:44 - 黄正梁

报警器报警收不到问题处理，已解决

#13 - 2023-01-12 18:38 - 黄正梁

平台历史记录导出问题，已解决

#14 - 2023-01-13 17:11 - 黄正梁

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成从90 变更为100

小主机接入的蓄电池故障问题处理，已解决

原因是主机SU应用挂了，而且直连主机登录不上

已通过拔掉电池的接线，重启主机处理

#15 - 2023-02-03 09:14 - 黄正梁

- 指派给从黄正梁变更为薛智垚

项目已完成，请知悉！

#16 - 2023-03-01 19:04 - 黄正梁

报警器未报警处理，已解决

#17 - 2023-03-22 17:52 - 黄正梁

主机平安短信配置指导，已完成

S60主机死机，sys灯不闪，怀疑是设备带电输入，影响到主机SU应用，跟进中

#18 - 2023-03-30 18:11 - 黄正梁

短信报警，客户二少收到短信，原因是告警和正常状态切换，报警器无法在短时间内发送给两个接收人短信，已处理

#19 - 2023-05-08 11:09 - 黄正梁

补工时20230506

平台登录问题处理，原因是客户服务器C盘满了

#20 - 2023-05-29 18:08 - 黄正梁

通过232转TCP的UPS，通讯故障

原因：人为修改了232转TCP模块的端口和协议配置

文件

Hipulse U通信协议V150.pdf	397 KB	2022-03-26	黄正梁
PEX3 DX【PEX3及以上】.zip	1.56 MB	2022-03-26	黄正梁