

项目综合 - 任务 #4447

河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20220609-50 （邢台智慧交管）王丽红

2022-06-13 17:49 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2022-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王小京	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.40 小时

描述

序号	名称	型号	单位	数量	备注
	服务器主机	OM-A6 T300A	台		贴标 OM-A6 T300
1	55寸前置摄像头	OM-B3	台		
2	红外摄像头	OM-A02	台		
3	温度传感器	OM-TH-BB01	个		已发货，不用发货
4	三相电表	OM-ACM-A801	个		
5	单相电表互感器	OM-ACM-A300/100	个		
6	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个		已发货，不用发货
7	配电监测器	OM-ACM-A602	个		
8	固定式测速摄像头	定制	套		在网协议
9	声光报警模块	定制	套		
10	蓄电池充电器	定制	套		4组(10节)
11	摄像头	定制	套		大华摄像头需要测试，DH-IPC-HDW1230C-A0
12	摄像头	定制	套		

13	温度传感器	OM-LDA-BB01	个		利旧，不用发货
14	有线摄像头	OM-LDA-BB01S	个		利旧，不用发货

甲方提供的交货地址：河北省石家庄市新华区新苑路1号华瑞苑3-4301
 联系人：陈二林 联系方式：15220015344

付款说明：已付50%，完结返回！

包装说明：主机贴标 OM-A6 T300，其他常规

快递说明：常规

发货日期：2022.6.14

历史记录

#1 - 2022-06-15 13:46 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为王小京

王小京 负责该项目的指导调试，请知悉！

#2 - 2022-06-17 10:56 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2022-06-21 11:15 - 王丽红

- 文件邢台智慧交管ups精密空调通信协议.rar已添加

#4 - 2022-07-08 15:24 - 王小京

- %完成从0变更为20

#5 - 2022-07-08 16:39 - 王小京

- 文件793-2 EA66 UPS (50K).png已添加

- 文件2079-0 EcDx精密空调.png已添加

#6 - 2023-01-11 14:34 - 王小京

- %完成从20变更为30

#7 - 2023-01-11 14:40 - 王小京

- 状态从已发货变更为调试中

指导定制项设备接线，设备安装部分，未安装完暂停安装。等安装完进行调试。

#8 - 2023-09-26 15:49 - 陆志毅

- 文件A3-4939.asp已添加

- 文件SM4939.def已添加

- 文件#3799 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210608-50（张北县人民政府）王丽红.rar已添加

设备远程调试

精密空调和UPS调试完成。

UPS：4939

蓄电池无电压、内阻双值范围内检测告警功能，需添加。

#9 - 2023-09-26 17:07 - 张群瑞

#8楼反馈告警检测问题可以直接在“[314292.def](#)”中的“[flds.def]”增加相应字段的，告警参数定义。然后在支持型号管理页面，相应的设备型号“定义”页面中删除所有字段定义，重启SU即可。

原#3799项目中可能未要求告警功能，新调试的项目可按实际接入的电池数进行def告警参数项增加配置。

注意：A系列主机，如果升级了新的sm。需重新配置“[314292.def](#)”中取数据相关配置，具体配置参考#1895中更新的“[23xxxx.Mchua.def](#)”模板说明。

#10 - 2023-11-13 16:26 - 陆志毅

温湿度和漏水时不时出现故障，经远程排查，短信报警器通讯不上，电池通讯不上，未发现其他问题，处理设备通讯故障后一切恢复正常。

#11 - 2023-11-16 17:35 - 陆志毅

客户反馈蓄电池状态一会正常一会故障，已指导处理，原布线为一条网线带3组电池，建议再布一条网线分散接入不同路485接口。

#12 - 2023-12-13 17:37 - 李凯健

客户反馈蓄电池传感器更改接线后一直通信不上，经排查是主机上配置不对，客户现场接线较乱，后续可能还会出现类似问题。

#13 - 2024-01-03 10:57 - 陆志毅

- 文件 omAPPsu.txt 已添加

现场反馈配电时不时故障，经远程查看未发现问题，报警器B3通讯不上，影响采集，已停用，继续观察。

#14 - 2025-03-04 17:39 - 陆志毅

- 文件 取回数据.zip 已添加

主机SU不采集数据，手动跑SU卡住不动。 1741081149744225.jpg 1741081156780590.jpg

#15 - 2025-03-05 09:13 - 张群瑞

取回数据排查：omAppSU.ini出错了

1、T300A主机可升级“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\patch\NandFlash\omAppSU.ini”；

2、带报警模块主机建议升级usb升级补丁：“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch”（删除dbCfg.db3）和“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_update\patch-T300A”（删除update_dbcfg_xxx.sh）

#16 - 2025-03-05 13:49 - 张群瑞

- 文件 #3799 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210608-50（张北县人民政府）王丽红.rar 已添加

电池接入：SM4609使用 43798项目补丁中文文件

#17 - 2025-03-05 13:59 - 张群瑞

- 文件 已删除 (#3799 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210608-50（张北县人民政府）王丽红.rar)

#18 - 2025-03-05 14:32 - 张群瑞

升级usb升级补丁后：

SM4609（A3-4609.asp，SM4609.def）使用#4955项目中的补丁文件。

#19 - 2025-03-05 18:47 - 李凯健

主机升级完成，升级后蓄电池页面显示不正常问题处理完成，参考#4955

文件

邢台智慧交管 ups 精密空调通信协议.rar	1.28 MB	2022-06-21	王丽红
793-2 EA66 UPS（50K）.png	9.11 KB	2022-07-08	王小京
2079-0 EcDx精密空调.png	10.8 KB	2022-07-08	王小京
A3-4939.asp	6.61 KB	2023-09-26	陆志毅
SM4939.def	3.54 KB	2023-09-26	陆志毅
#3799 河北朝嵩科技有限公司 合同编号：OM20210608-50（张北县人民政府）王丽红.rar	4.1MB	2023-09-26	陆志毅

omAPPsu.txt	42.4 KB	2024-01-03	陆志毅
取回数据.zip	41.9 KB	2025-03-04	陆志毅