

项目综合 - 任务 #5204

郴州市西盛贸易有限公司 合同编号：OM20230824-08 玉泽海

2023-08-28 10:16 - 玉泽海

状态:	已发货	开始日期:	2023-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 T100A	智慧机房主机	OM-A6 T100A	16931864898 63698.png	8 套	1	迈世已申请主机接入设备限制, 8路摄像头和2路转网络模块
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5-1	报警主机	OM-B5	16931865442 25299.png	2 个	1	迈世
3	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16931866535 67747.png	3 个	3	迈世
4	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16931867137 80803.png	3 个	2	迈世
5		485烟雾探测器	OM-ACC-A201	485烟雾探测器	OM-ACC-A201		1 个	1	迈世
6	WTXZH000101	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	16931868083 88798.png	3 个	1	迈世
7	WTXZH000201	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	16931868149 97416.png	1 个	1	迈世
8	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	定制	16931874141 54553.png	1 个	2	迈世
9	不需要领料			视频检测模块	定制		1 套	1	迈世接8路海康摄像头
10	不需要领料			手机APP	OM-APP		1 套	1	迈世APP只需查看温湿度、烟感和报警信息, UPS和视频不

合计									查看
----	--	--	--	--	--	--	--	--	----

主机接入设备说明：按清单设备接入，已申请主机接入设备限制，8路摄像头和2路转网络模块

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是 R 否

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：湖南省郴州市北湖区国庆南路移动综合楼

联系人1：朱姝

联系电话1：13975513137

发货日期1：2023.08.28

快递说明1：顺丰

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 已付款

付款说明 :

历史记录

#1 - 2023-08-28 10:19 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#2 - 2023-08-29 08:49 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#3 - 2023-08-29 15:04 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2023-09-01 18:15 - 李凯健

常规设备调试完成，ups未拿到协议

#5 - 2023-09-06 16:40 - 李凯健

- 文件PT3000 15-20K通讯协议v02-2023.pdf 已添加

- 文件 梦幻城堡1~20KS通讯协议中文版2023.pdf 已添加

#6 - 2023-09-07 11:20 - 张群瑞

协议接入需先对协议进行测试以确定协议版本是否准确，再确定主机系统现有接入协议是否匹配再升级相关补丁文件。

v1.0主机需升级upd升级补丁后再进行调试操作。参考：#4944 [#5018](#) [#4882](#)

#7 - 2023-09-07 16:49 - 李凯健

- 文件#5204 郴州市西盛贸易有限公司-772UPS页面显示问题-20230907.zip 已添加

问题描述

1、772-1编号UPS接入，发指令和后台demo界面未能采集完全，参数展示系统没处理好，指令测试文件，数据库配置文件，sm文件，smdata文件已取回。 1694075787754559.png

#8 - 2023-09-07 17:05 - 李凯健

- 文件772-1JSON数据.txt 已添加

#9 - 2023-09-07 18:10 - 李凯健

还有一台UPS未测通，明天施工人员更改接线后测试

#10 - 2023-09-08 14:33 - 张群瑞

#7 楼反馈ups协议接入测试问题现象与#4723 项目ups协议接入情况类似需升级libomsm.so。

1、v1.0主机升级文件更新至“ \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch ” 对应目录中。

2、T100A主机现场调试可直接升级v1.0主机对应的upd补丁：

upd补丁目录：

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-T100A 两个补丁后进行测试验证；

3、_T目录下补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证，包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据、设备型号等

4、可使用putty登录后手动升级操作(“无U盘升级操作”方式)，把升级日志保存为文本格式，上传100升级操作说明参考附件：“V1.0 USB升级.txt”。

#11 - 2023-09-08 15:16 - 李凯健

- 文件T100A-upd.txt 已添加

按照#10楼方式升级主机完成，UPS页面电池剩余时间和输出频率测点显示需要调整。
1694157304553934.png

#12 - 2023-09-08 15:23 - 张群瑞

- 文件 libomsm.so 已添加

#11 楼反馈 PS页面电池剩余时间和输出频率测点问题升级libomsm.so后改A3页面系数。

#13 - 2023-09-08 15:30 - 李凯健

- 文件 A3-772.asp 已添加

升级#12楼sm文件，输出频率测点显示正常，电池剩余时间系数已修改。耗时1天。

#14 - 2023-09-08 16:46 - 李凯健

- 文件 已删除(PT3000 15-20K通讯协议v02-2023.pdf)

#15 - 2023-09-08 16:47 - 李凯健

- 文件 SM772-1.rar 已添加

两台UPS接入完成，编号772-1。报警主机未配置，APP未发给客户，其余常规设备都调试完成

#16 - 2023-09-11 17:17 - 玉泽海

添加一个微信公众号报警，只做常规设备监测，不包含定制项

#17 - 2023-09-11 18:13 - 李凯健

报警主机调试完成，公众号报警未配置

问题描述

1、两台同协议UPS接入主机，一台通过232转TCP接入，一台直连主机，启用232转TCP接入的UPS后，直连主机的UPS不采集数据
1694426976487963.png

1694426996800570.png

1694427051397017.png

#18 - 2023-09-12 09:09 - 李凯健

- 文件 #5204 郴州市西盛贸易有限公司-772UPS采集数据问题-20230912.rar 已添加

#19 - 2023-09-12 11:02 - 张群瑞

#17 #18
楼反馈问题需注意：串口转网络接入传感器设备，需要把数据采集延时加大（网络设备采集数据延时相对较长），772-1设备可通过扩展参数（Ext1）进行配置（可分别对（200，3000，400...）进行验证）。

#20 - 2023-09-12 11:03 - 张群瑞

#17 #18 楼反馈问题需要注意：串口转网络接入传感器设备，需要把数据采集延时加大（网络设备数据采集延时相对较长），772-1设备可通过扩展参数（Ext1）进行配置（可分别对（200, 300, 400...）进行验证）。

#21 - 2023-09-12 17:56 - 李凯健

- 文件 772-1跑omDemo-20230912.txt 已添加

转网络接入的UPS设置了3秒延迟，直连主机的UPS告警后依旧没有采集数据

#22 - 2023-09-13 10:51 - 张群瑞

请检查串口转网络接入模块网络参数的配置。ip地址和端口是否有冲突。

#23 - 2023-09-13 15:35 - 张群瑞

- 文件 libomsm.so 已添加

经远程排查#17 #18楼反馈问题现象为，sm协议接入程序bug，需升级libomsm.so

#24 - 2023-09-13 15:36 - 张群瑞

- 文件 已删除 (libomsm.so)

#25 - 2023-09-13 17:53 - 李凯健

升级libomsm.so问题解决，耗时2天，已让客户测试报警，未收到客户反馈。

文件

梦幻城堡1~20KS通讯协议中文版2023.pdf	458 KB	2023-09-06	李凯健
#5204郴州市西盛贸易有限公司-772UPS页面显示问题-20230907.zip	1.27 MB	2023-09-07	李凯健
772-1JSON数据.txt	568 Bytes	2023-09-07	李凯健
T100A-upd.txt	3.67 KB	2023-09-08	李凯健
A3-772.asp	4.79 KB	2023-09-08	李凯健
SM772-1.rar	211 KB	2023-09-08	李凯健
#5204郴州市西盛贸易有限公司-772UPS采集数据问题-20230912.rar	316 KB	2023-09-12	李凯健
772-1跑omDemo-20230912.txt	41.9 KB	2023-09-12	李凯健
libomsm.so	4.71 MB	2023-09-13	张群瑞