

项目综合 - 任务 #5486

陕西汇远能源科技有限公司 合同编号：OM20231226-10 （薛智垚） 【科研项目1台】

2024-01-12 08:59 - 薛智垚

状态:	已发货	开始日期:	2024-01-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.90 小时

描述			
收货地址：	待定		
收货人：	待定	电话：	待定
付款说明：	已付款/分期		
包装说明：	常规		
快递说明：	常规		
备注：	清单详情见附件		

清单					
序号	品名	型号	单位	数量	
1	居配所智能辅助监控设备		定制	台	1

历史记录

#1 - 2024-01-17 08:45 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2024-01-22 16:45 - 李军海

- 文件 陕西汇远新项目动环屏联动功能需求沟通确认-0905-3.docx 已添加

1、项目清单数量 温湿度传感器多2个，漏水控制器多2个；

2、功能需求不变，参考《陕西汇远新项目动环屏联动功能需求沟通确认-0905-3》

#3 - 2024-01-25 09:01 - 张群瑞

- 文件 传感器配置接口清单.xlsx 已添加

#4 - 2024-01-25 10:10 - 张群瑞

升级补丁：串口屏+主机usb升级

盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5486 陕西汇远能源科技有限公司 合同编号：OM20231226-10（薛智堯）【科研项目1台】

#5 - 2024-02-18 11:30 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

2024.1.27 展邦物流1500505

#6 - 2024-05-28 17:22 - 杜小栋

主机存在呼吸器SM4881页面不正常显示，

首页不显示传感器

#7 - 2024-05-29 10:38 - 杜小栋

- 文件dbCfg.zip 已添加

- 文件tmp.zip 已添加

- 文件omApp.zip 已添加

触摸屏存在设备显示异常，

post上传异常

#8 - 2024-05-31 09:46 - 张群瑞

- 文件v1.0主机提速页面定制（通用接入）.rar 已添加

#6楼反馈问题：提速主机通用协议接入页面开发需使用新的页面模板。详见附件“v1.0主机提速页面定制（通用接入）.rar”

#9 - 2024-05-31 09:52 - 张群瑞

#7楼反馈串口屏显示温湿度设备状态不对问题排查处理：上传配置显示现场对温湿度设备接入的端口、设备地址做了改动，未按“[传感器配置串口屏手册.doc](#)”说明进行接入及配置。如按现场配置接入会导致串口屏数据显示异常。建议严格按照清单要求进行接入配置。如有特别要求请整理现场布线及设备接入情况说明并提交。再进一步分析和做相应调整。

#10 - 2024-05-31 09:53 - 张群瑞

post问题待排查

#11 - 2024-05-31 11:14 - 张群瑞

- 文件已删除(v1.0主机提速页面定制(通用接入).rar)

#12 - 2024-05-31 11:14 - 张群瑞

- 文件v1.0主机提速页面定制(通用接入).rar 已添加

#13 - 2024-06-03 15:33 - 薛智垚

客户现场反馈：

由于咱们动环触摸屏及主机软件提速修改，传感器只能接入固定的接口，现场需要增加2-3倍线材，此方案行不通；需要更改软件配置接口，请王总工安排修改一下，谢谢！

#14 - 2024-06-17 14:27 - 杜小栋

现场反馈：

机构箱温湿度和机构箱智能空开 用一根线。

主控室空调和主控室温湿度 用一根线。

基本就是这两类可能和规划不太一样，其他问题不大。

#15 - 2024-06-24 14:51 - 杜小栋

主机DI接口无法上传数据，更改了tbdio也无法上传

#16 - 2024-07-03 20:57 - 杜小栋

指导配置平台

#17 - 2024-09-26 14:58 - 陆志毅

- 文件tmp.zip 已添加

- 文件tmp(2).zip 已添加

- 文件dbCfg.db3 已添加

平台无法控制断路器，16路开关量模块在平台无法生成。主机本地能控制成功。

任务#5228有一台屏柜也是一样的问题，另一台正在安装，暂未验证。

此项目主机数据已取回。

#18 - 2024-09-29 18:15 - 陆志毅

客户现场配合远程主机，已发现问题，待处理。

#19 - 2024-10-15 19:31 - 杜小栋

- 文件omAppSU 已添加

主机di上传异常问题，已升级处理完成

现di已经正常上传

#20 - 2024-11-01 17:04 - 杜小栋

第三台主机指导配置

#21 - 2024-12-19 08:31 - 杜小栋

- 文件 libomsm(2).so 已添加

加速主机存在sm1280-0 温湿度为零下时显示异常问题

升级sm后解决

文件

2023年科研项目-设备清单.xls	30 KB	2024-01-12	薛智垚
陕西汇远新项目动环屏联动功能需求沟通确认-0905-3.docx	1.62 MB	2024-01-22	李军海
传感器配置接口清单.xlsx	10.9 KB	2024-01-25	张群瑞
dbCfg.zip	48 KB	2024-05-29	杜小栋
tmp.zip	983 KB	2024-05-29	杜小栋
omApp.zip	1.29 KB	2024-05-29	杜小栋
v1.0主机提速页面定制（通用接入）.rar	290 KB	2024-05-31	张群瑞
tmp.zip	3.5 MB	2024-09-26	陆志毅
tmp(2).zip	3.59 MB	2024-09-26	陆志毅
dbCfg.db3	275 KB	2024-09-26	陆志毅
omAppSU	396 KB	2024-10-15	杜小栋
libomsm(2).so	4.85 MB	2024-12-19	杜小栋