

项目综合 - 任务 #6003

杭州图南电子股份有限公司 OM20241206-0098 (复) 薛智垚

2024-12-13 10:40 - 方翠婵

状态:	已发货	开始日期:	2024-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			
1734057126422553.png			
备注: 品牌: 迈世 主机型号贴标为OM-A6-X100 其他按常规			
发货日期: 2024.12.13			
包装: 常规			
快递: 常规			
收货地址: 伊德武 13732291966 杭州市富阳区银湖街富闲路888路 图南大厦3楼(货)/4楼(文件)			

历史记录

#1 - 2024-12-16 10:08 - 陆志毅

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2024-12-18 10:47 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202469727687 2024.12.16

#3 - 2025-02-24 11:53 - 李凯健

修改传感器名称点击保存后不生效

1740369180914754.png 1740369199105022.png

#4 - 2025-02-24 11:54 - 李凯健

- 文件tmp.zip 已添加

#5 - 2025-02-24 11:55 - 李凯健

1740369311422751.png

#6 - 2025-02-24 14:03 - 张群瑞

1、现场主机需要升级usb更新补丁: (删除dbCfg.db3、update\_dbcfg\_xxx.sh后执行升级脚本)

补丁目录:

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\_T\update\patch-X200

2、\_T目录下补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等

3、升级操作说明参考“\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0\\_T\\_update\V1.0 USB升级.txt”。可按“无U盘升级操作：”升级方式操作。把putty升级日志保存为文本格式，上传160。

4、现场调试需将U盘中或者补丁上传对应目录中的“/patch/NandFlash/dbCfg.db3”、“patch-X200/NandFlash/dbCfg.db3”和“patch-X200/NandFlash/update\_dbcfg\_xxx.sh”删除后再执行升级操作。

5、现场主机型号定制成了“X100”，需更改补丁名称（“patch-X200”改成“patch-X100”）后再执行升级操作。

1740377001130671.png

#7 - 2025-02-24 18:30 - 李凯健

常规设备调试完成，主机升级完成，现场主机访问配电监测传感器详细页面会有卡顿，待客户确定是否是网络原因造成  
1740393016869345.png

#8 - 2025-02-25 08:48 - 李凯健

- 文件 upd-x100.txt 已添加

#9 - 2025-02-26 14:19 - 李凯健

ups调试完成

#10 - 2025-03-04 18:49 - 李凯健

网页声音报警调试完成

## 文件

tmp.zip	39.7 KB	2025-02-24	李凯健
upd-x100.txt	22.1 KB	2025-02-25	李凯健