

智慧机房 V2.0 - 功能 #894

A9同步最新的开发包到刷机包中

2017-04-13 15:30 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2017-04-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄 虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
将现有最新的开发包更新同步到刷机包中。 文件已更新至：\\192.168.0.160\可写\A9\rootfs\201704131527			

历史记录

#1 - 2017-04-13 15:32 - 韦士飞

- 指派给从 韦士飞 变更为 黄 虹琳

注意：刷机测试通过之后才能做为正式刷机使用

#2 - 2017-04-14 08:46 - 黄 虹琳

- 文件 M287-128LI V1.03~V1.04版本兼容修改说明.zip 已添加

无法刷机 EPC-287C-L核心板版本为V1.04 内核驱动有更新，需要修改升级

#3 - 2017-04-14 10:47 - 韦士飞

需要更新Uboot及kernel之后重新编译Bootloader及Kernel。

#4 - 2017-04-14 10:48 - 韦士飞

编译新的Bootloader及Kernel需要更新系统环境开发包。

#5 - 2017-05-12 10:18 - 黄 虹琳

- % 完成 从 80 变更为 100

已经完成测试，并刷机

#6 - 2017-05-25 09:40 - 黄 虹琳

与2017年5月16日发现 刷机包存在一个BUG，是双网口问题，其中一网口不能使用。
经过韦士飞核实，发现本次的1.04V版本的内核也有修改到了网络这块。 韦士飞已经修改，打补丁，把问题解决！2017年5月25日

#7 - 2017-05-26 08:49 - 黄 虹琳

与2017年5月25日，周立功回复 关于双网口问题。 也经过测试，双网口可以解决。 原来打包的 1.04V版本刷机包需要更新（网口）

#8 - 2017-06-02 08:45 - 韦士飞

黄 虹琳 写到：> 与2017年5月16日发现 刷机包存在一个BUG，是双网口问题，其中一网口不能使用。> >
经过韦士飞核实，发现本次的1.04V版本的内核也有修改到了网络这块。> > 韦士飞已经修改，打补丁，把问题解决！2017年5月25日
刷机包的BUG是由V1.04版本内核中移除了双网口的定义标记导致，需在网络设置中相应移除双网口标记检查。

#9 - 2017-06-13 09:34 - 黄 虹琳

韦士飞 写到：>刷机包的BUG是由V1.04版本内核中移除了双网口的定义标记导致，需在网络设置中相应移除双网口标记检查。
在第三批次都进行了升级网络的问题。只需要将最新包更新即可

#10 - 2017-06-22 09:32 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

M287-128LI V1.03~V1.04版本兼容修改说明.zip	446 KB	2017-04-14	黄虹琳
------------------------------------	--------	------------	-----